

CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG



163 Đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: 028 35.125.706 | Fax: 028 35.128.392

Hotline: 0908.608.666 – 0908 662 643

Email: muabancan.tbd@gmail.com Website: www.canthaibinhduong.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN SKY-W

Lưu ý khi sử dụng cân:

- Lắp màn hình cân, chỉnh cân cho thẳng bằng trước khi bật nguồn
- Không được phép cân khi màn hình cân chưa hiển thị giá trị 0 lúc đó kết quả sẽ không còn chính xác nữa.
- Nếu trên màn hình cân hiển thị bất cứ số nào, không phải số 0, ta nhấn nút zero cho cân về 0 và bắt đầu sử dụng cân
- Đặt cân ở vị trí tránh gió, luồng máy lạnh, gần cửa ra vào
- Cắm điện cho ổn định tối thiểu 15 phút (khi dùng adaptor)
- Sử dụng đúng nguồn điện ổn định
- Không được cân vượt mức trọng lượng tối đa cho phép của cân

Cách sử dụng:

- Nhấn nút ON/OFF để khởi động cân
- Chờ cân khởi động, màn hình hiện 0.00 là có thể để vật cần cân lên cân
- Nhấn nút TARE để trừ bì/bỏ trừ bì
- Nhấn UNIT để chuyển đổi đơn vị cân

Hiệu chuẩn:

Nhấn giữ “Tare + Net” để mở nguồn → nhập pass 8529 (nhấn Tare và Net để duy chuyển số qua trái, qua phải. Phím Hi và Low để tăng giảm số) → nhấn Zero để xác nhận → cân sẽ hiện thị tải max của cân → nhấn SET thay đổi tải max cài tải max (nhấn Tare và NET để duy chuyển số qua trái, qua phải. Phím Hi và Low để tăng giảm số) → nhấn ZERO xác nhận → màn hình hiển thị bước nhảy → để thay đổi nhấn Phím Hi và Low để thay đổi → ZERO xác nhận → màn hình hiển thị CAL → sử dụng quả chuẩn có trọng lượng = hoặc > 1/3 tải max → TARE → cân hiện lên hiển lên tải nhiều → SET nhấn đúng tải màn hình hiển thị → đặt quả đúng lên cân → TARE xác nhận → ZERO → PASS.